

الانتهاء من عملية التحقيق في سبب تحطم شياباريلي



الانتهاء من عملية التحقيق في سبب تحطم شياباريلي



www.nasainarabic.net

@NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic

NasalnArabic



توصلت عملية التحقيق في سبب الهبوط الفاشل لمركبة شياپاريلي Schiaparelli التابعة لمهمة إكسو مارس ExoMars إلى أن سبب التحطم عائد إلى حدوث تداخل في المعلومات في حاسوب على متن شياپاريلي، مما أدى لإنهاء سلسلة عملية الهبوط قبل أوانها.

انفصلت مركبة شياپاريلي المُخصصة للهبوط على سطح المريخ عن المركبة الأم، ألا وهي مركبة تقفي الغازات المدارية Trace Gas Orbiter، في 16 تشرين الأول/أكتوبر في العام الماضي كما خطط له. وبعد ذلك، استمرت شياپاريلي بالاقتراب من المريخ لمدة ثلاثة أيام.

وفي 19 أكتوبر، جرت عملية الهبوط ذات الست دقائق كما كان مُتوقعًا: دخلت المركبة في الغلاف الجوي للمريخ دون أي مشاكل، حيث

وُجّه درعها الحراري بالاتجاه الصحيح لحمايتها من سرعتها فوق الصوتية. وفي أثناء ذلك، جمعت أجهزة الاستشعار الموجودة على الدرعين الأمامي والخلفي بياناتٍ علميةٍ وهندسيةٍ عن الغلاف الجوي والدرع الحراري الخاص بالمركبة.



ولأول مرة في تاريخ المهمات المريخية أرسلت شيباباريلي بياناتها إلى المركبة الرئيسية، في نفس الوقت الذي كانت فيه في خضم عملية الدخول في مدارٍ حول الكوكب الأحمر. وقد أثبتت عملية نقل البيانات المباشرة هذه أهميتها في كشف سلسلة الأحداث التي أدت لتحطم المركبة.


وفي أثناء استقبال المركبة المدارية لبيانات شيباباريلي، راقبت مركبة مارس أكسبرس **Mars Express** التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية و**ESA** إضافةً إلى تلسكوب ميترويف الراديوي الكبير **Giant Metrewave Radio Telescope** الموجود في الهند إشارة مركبة الهبوط.

وخلال الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، التقطت مركبة استطلاع المريخ المدارية **Mars Reconnaissance Orbiter** عدة صورٍ ظهرت فيها مركبة الهبوط، والدرع الأمامي، إضافةً إلى المظلة التي بقيت متصلةً بالدرع الخلفي، وذلك على سطح المريخ على مسافةٍ قريبةٍ جداً من موقع الهبوط. اقترحت تلك الصور أن تلك المعدات قد انفصلت عن وحدة الهبوط كما كان مُتوقعاً، بالرغم من الهبوط السريع لشيباباريلي كما هو واضحٌ من خلال الحطام المتناثر حول موقع الاصطدام.

والآن، فقد تم الانتهاء من التحقيق الذي ترأسه المحقق العام لوكالة الفضاء الأوروبية. نُشرَت المظلة بعد ثلاث دقائق من دخول الغلاف الجوي. ولكن، اختبرت المركبة معدل دورانٍ كبيرٍ لم يكن مُتوقعاً. مما أدى إلى "تشعب" وجيزٍ - أي أن مدى القياسات المُتوقع قد تم تجاوزه - في وحدة قياس القصور الذاتي، التي تقيس معدل دوران مركبة الهبوط.

أدى ذلك التشعب إلى حدوث خطأ كبيرٍ في تقدير وضع المركبة من قبل برمجيات التوجيه، والملاحة، ونظام التحكم. وقد أسفر ذلك

بالإضافة إلى قياساتٍ راديويةٍ لاحقةٍ إلى قيام الحاسوب بحساباتٍ خاطئةٍ جعلته يظن أن المركبة تحت مستوى السطح.

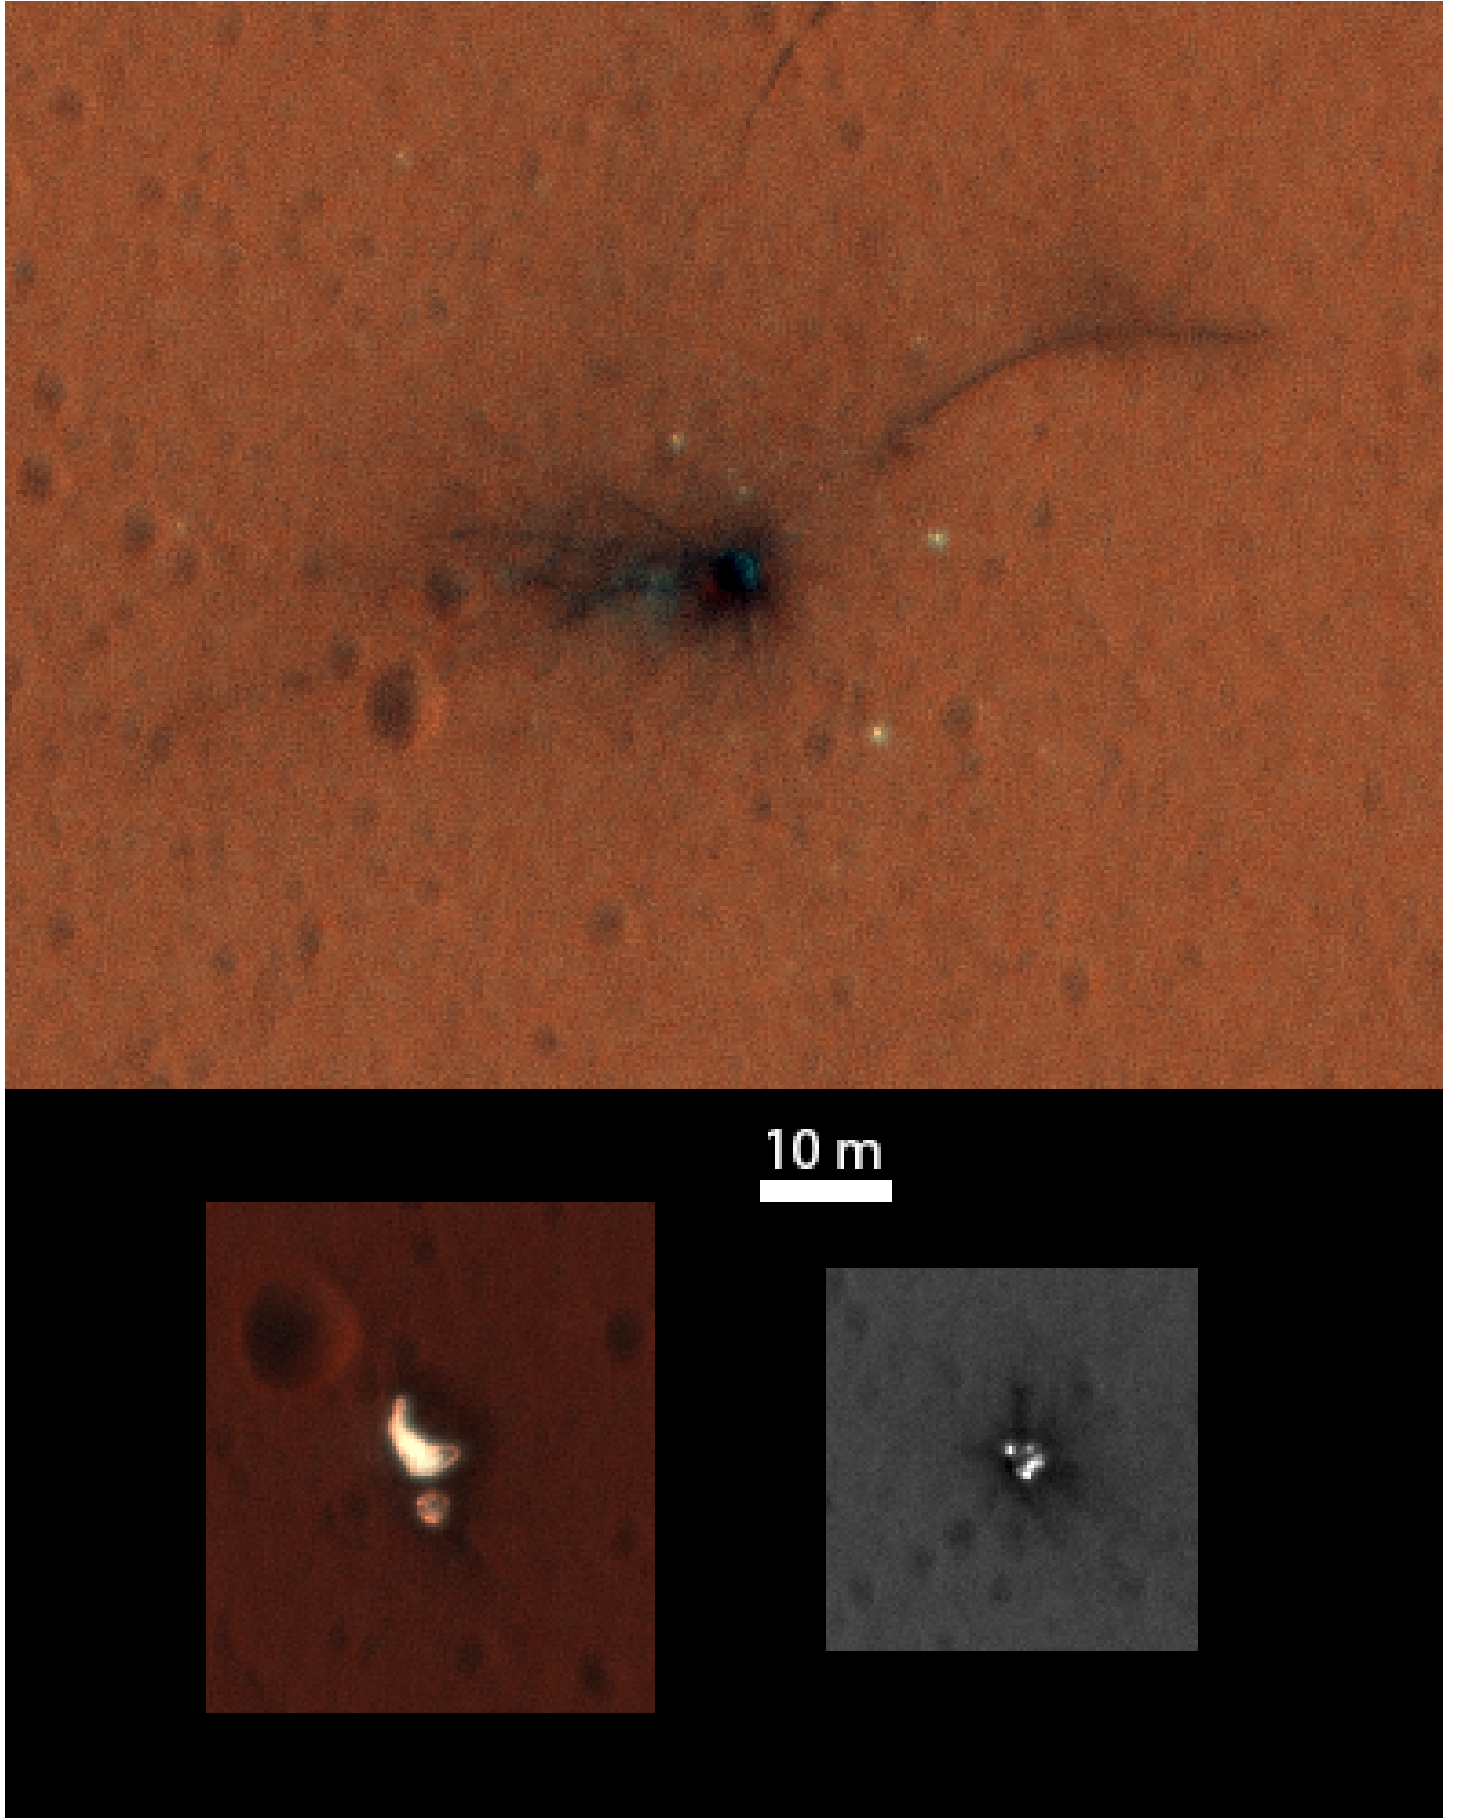

شيباباريلى

أدى ذلك إلى انفصالٍ مبكرٍ للمظلة وللدرع الخلفي، وإلى إطلاقٍ وجيزٍ لمحركات الدفع بلغت مدته 3 ثوانٍ بدلاً من 30 ثانية، إضافةً إلى تشغيل النظام السطحي كما لو أن شيباباريلى قد هبطت بالفعل. وأُرسلت رزمة الأدوات العلمية السطحية مجموعةً صغيرةً من البيانات قبل فقدان الإشارة. في الواقع، تعرضت المركبة لسقوطٍ حرٍ من على ارتفاع 3.7 كيلومتر، مما أدى إلى اصطدامٍ عنيفٍ بلغت سرعته 540 كيلومتراً/ساعة.

ورد في تقرير مجلس التحقيق بحادث شيباباريلى أن المركبة كانت قريبة جداً من الهبوط بنجاحٍ على السطح في موقع الهبوط المُخطَّط له، إضافةً إلى تحقيق جزءٍ مهمٍ من الأهداف التوضيحية. حيث كشفت نتائج الرحلة عن التحسينات المطلوبة في البرمجيات، كما ستُساعد في تحسين النماذج الحاسوبية في عمل المظلة خلال المهمات المُستقبلية.

قال ديفيد باركر **David Parker**، مدير الرحلات البشرية والمهمات الاستكشافية الروبوتية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية: "لقد كانت عملية نقل البيانات المباشرة مهمةً في توفير تحاليل مفصلةٍ عن مصير شيباباريلى. نحن نشعر بالامتنان الشديد لفريق العلماء والمهندسين العاملين بجد، الذين وفروا الأدوات العلمية وهيئوا عملية التحقيق الخاصة بحادث شيباباريلى، كما أننا نُعبر عن أسفنا الكبير عن النقص في النتائج العلمية الناجم عن المصير النهائي للمهمة.

ومن الواضح أن هناك عدداً من النواحي التي كان يجب إعطاؤها المزيد من الاهتمام خلال تجهيزها، والتحقق من فعاليتها إضافةً إلى التحقق من نظام الدخول، والنزول، والهبوط الخاص بالمركبة. سوف نتعلم من تلك الدروس أثناء تحضيرنا لمهمة المركبة الجواله أكسومارس **ExoMars 2020 rover 2020** والمنصة السطحية. إنَّ الهبوط على سطح المريخ تحدٍ لا يرحم، ولكن يجب أن نجتازه حتى نُحقق أهدافنا النهائية.

ويقول جان وورنر **Jan woerner**، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية: "ما يثير الاهتمام، فلنفرض أنَّ التشعب لم يحدث، وأن المراحل النهائية من الهبوط قد نجحت فعلاً، ففي هذه الحالة، لم تكن لنحدد النقاط الضعيفة الأخرى التي ساهمت في الحادث. فنتيجةً لهذا التحقيق، اكتشفنا للنواحي التي تتطلب انتباهاً خاصاً سيكون في مصلحة مهمة عام 2020."



صورةٌ فنيةٌ للمركبة المدارية إضافةً إلى المركبة الجواله لمهمة أكسو مارس. حقوق الصورة: ESA

ومنذ ذلك الحين، اجتازت مهمة أكسو مارس 2020 فحصاً مهماً مما يؤكد أنها تسير على الطريق الصحيح لتلبية موعد إطلاقها المقرر. وبعد أن اطلعت دول الأعضاء في مجلس برنامج الاستكشافات والرحلات البشرية والجاذبية الميكروية على حالة المشروع بشكلٍ كامل، فقد أعادوا التأكيد على التزامهم بالمهمة، التي تتضمن أول مركبةٍ جوالهٍ مخصصةٍ للحفر أسفل سطح المريخ بحثاً عن أدلةٍ على الحياة على الكوكب الأحمر.

وفي نفس الوقت، بدأت مركبة تقفي الغازات المدارية بعملية كبحٍ جويٍ **aerobraking** لمدة عامٍ في الحدود الخارجية للغلاف الجوي، حيث سيضعها ذلك في مدارها العلمي في بداية عام 2018. وقد أظهرت الأدوات العلمية على متن المركبة استعدادها للعمل خلال عمليتي رصدٍ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر في العام الماضي وفي آذار/مارس من هذا العام.

وإضافة لهدفها الرئيسي باستكشاف الغلاف الجوي بحثاً عن غازاتٍ قد تكون مرتبطةً بنشاطاتٍ حيويةٍ أو جيولوجية، ستعمل المركبة المدارية كنقطة اتصالٍ للمركبة الجواله والمنصة السطحية عام 2020.

تُعتبر مهمة أكسو مارس مشروعاً مشتركاً بين وكالة الفضاء الأوروبية **ESA** ووكالة الفضاء الروسية **Roscosmos**.

• التاريخ: 2017-05-26

• التصنيف: تكنولوجيا الفضاء

#المريخ #شياباريلي #اكسومارس #اكسومارس2020



المصطلحات

• **الغاز (Gas):** أحد الحالات الأساسية الثلاث للمادة. في هذه الحالة تتحرك الذرات، أو الجزيئات، أو الأيونات بحرية، فلا ترتبط مع بعضها البعض. وفي علم الفلك، تُشير هذه الكلمة عادةً إلى الهيدروجين أو الهيليوم. المصدر: ناسا

المصادر

• esa

المساهمون

• ترجمة

◦ Azmi J. Salem

• مراجعة

- ريم المير أبو عجيب
- تحرير
- أسماء إسماعيل
- تصميم
- أسامة أبو حجر
- نشر
- مي الشاهد